


# ULINE H-2930 ECONODOT® DISPENSER


1-800-295-5510  
uline.com

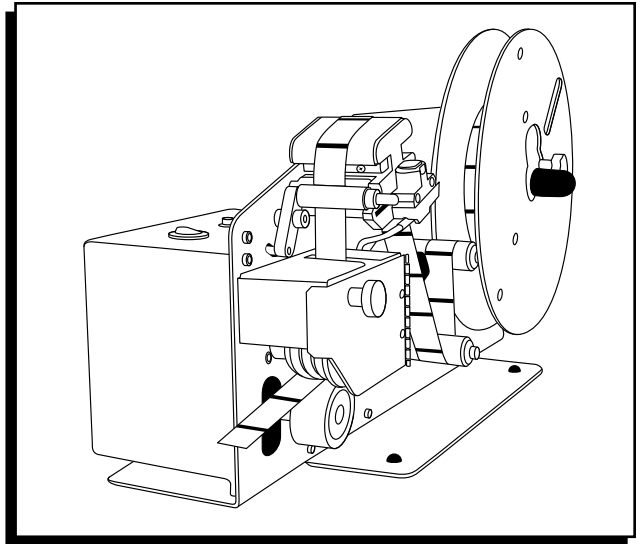

## TROUBLESHOOTING

The following chart outlines problems that could arise while using the EconoDot®. Malfunctions experienced outside of the issues outlined below will need to be addressed by an experienced, professional technician or electrician.

| OPERATING ISSUES                                                                 | POSSIBLE CAUSES                                                                                   | RECOMMENDATIONS                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor doesn't turn.                                                              | Too much tension on the supply reel spindle.<br><br>Adhesive patterns built up on peeler rollers. | Adjust tension accordingly.<br><br>Peel adhesive patterns off the peeler rollers.                                           |
| Liner advances more than one adhesive pattern at a time.                         | Dirty registration sensor.                                                                        | Clean.                                                                                                                      |
| When the liner advances, the adhesive pattern is not centered on the nose plate. | Improper registration.                                                                            | Loosen the screws behind the sensor and adjust accordingly.                                                                 |
| Photo eye too sensitive/<br>not sensitive enough.                                | Sensitivity needs to be adjusted.                                                                 | Use a small flathead screwdriver to turn screw in the + or – direction. Screw is located on the underside of the photo eye. |

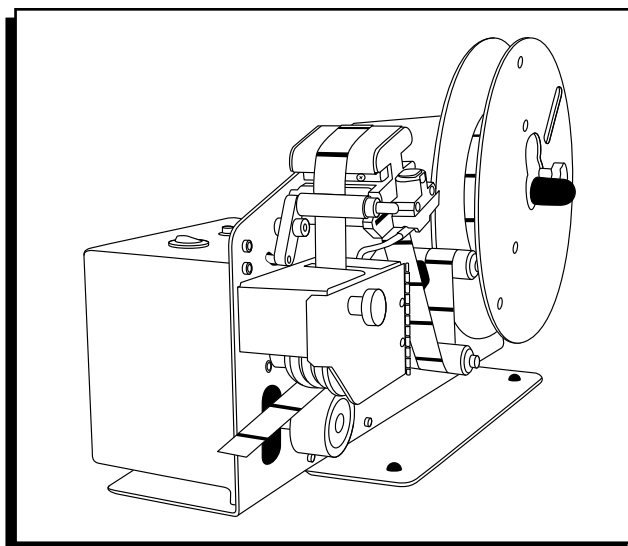

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La siguiente tabla describe los problemas que podrían surgir al utilizar el despachador EconoDot®. Los defectos de funcionamiento que no aparezcan reflejados a continuación deberán consultarse con un técnico o electricista profesional experimentado.

| PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO                                                               | CAUSAS POSIBLES                                                                                                            | RECOMENDACIONES                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El motor no gira.                                                                         | Demasiada tensión en el carrete de suministro del eje.<br>Acumulación de patrones adhesivos en los rodillos para respaldo. | Ajuste la tensión según corresponda.<br>Quite los patrones adhesivos de los rodillos para respaldo.                                                          |
| El respaldo avanza más de un patrón adhesivo a la vez.                                    | Sensor de registro sucio.                                                                                                  | Limpie.                                                                                                                                                      |
| Cuando el respaldo avanza, el patrón adhesivo no se queda centrado en la placa delantera. | Registro incorrecto.                                                                                                       | Afloje los tornillos detrás del sensor y ajuste según corresponda.                                                                                           |
| El sensor fotoeléctrico es demasiado sensible o no lo suficiente.                         | Ajuste la sensibilidad.                                                                                                    | Use un desarmador pequeño de cabeza plana para girar el tornillo en dirección + o -. El tornillo se encuentra en la parte inferior del sensor fotoeléctrico. |

**ULINE** H-2930


**ECONODOT<sup>MD</sup>**

**DISTRIBUTEUR**

**D'ADHÉSIF**

1 800 295-5510

uline.ca

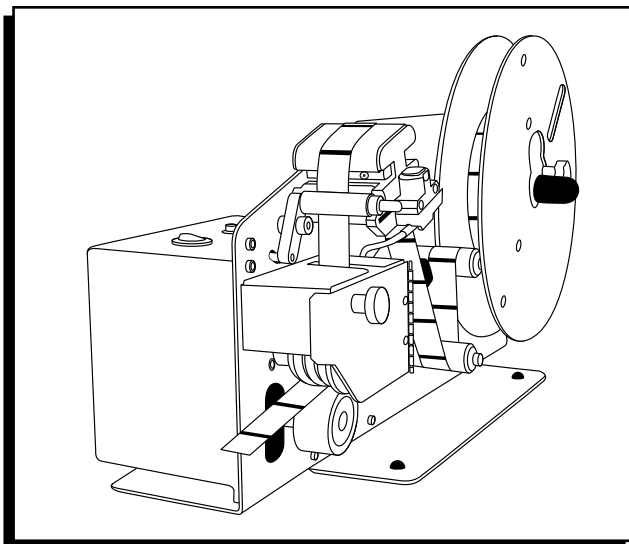

## DÉPANNAGE

Le tableau suivant présente des problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de L'EconoDot<sup>MD</sup>. Toute défaillance non mentionnée ci-dessous doit être traitée par un technicien ou un électricien professionnel expérimenté.

| PROBLÈMES                                                                          | CAUSES POSSIBLES                                                                                                                | RECOMMANDATIONS                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le moteur ne tourne pas.                                                           | Tension excessive sur la tige de la bobine débitrice.<br><br>Les pastilles de colle s'accumulent sur les rouleaux de déroulage. | Réglez la tension en conséquence.<br><br>Décollez les pastilles de colle des rouleaux de déroulage.                                      |
| La doublure avance à plus d'une pastille de colle à la fois.                       | Le capteur d'enregistrement est sale.                                                                                           | Nettoyez-le.                                                                                                                             |
| Lorsque la doublure avance, la pastille de colle n'est pas centrée sur la bavette. | Enregistrement incorrect.                                                                                                       | Desserrez les vis à l'arrière du capteur et réglez en conséquence.                                                                       |
| Capteur photoélectrique trop/pas assez sensible.                                   | Le niveau de sensibilité doit être ajusté.                                                                                      | Tournez la vis dans le sens « + » ou « - » à l'aide d'un petit tournevis à tête plate. La vis se trouve sous le capteur photoélectrique. |