


ULINE H-7030 SIT/STAND DESKTOP RISER

1-800-295-5510
uline.com

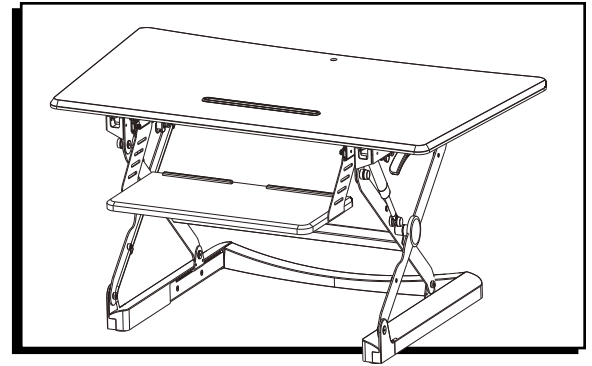


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Keyboard rail detaches	If keyboard-connecting plates fall off with ball bearing slides still attached, remove connecting plates from slides by removing screws. Reattach slides by inserting them into front of ball bearing mechanism. Repeat Step 3 of assembly instructions to reattach keyboard tray.

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-7030
ESTACIÓN PARA
TRABAJAR DE PIE
O SENTADO

800-295-5510
uline.mx

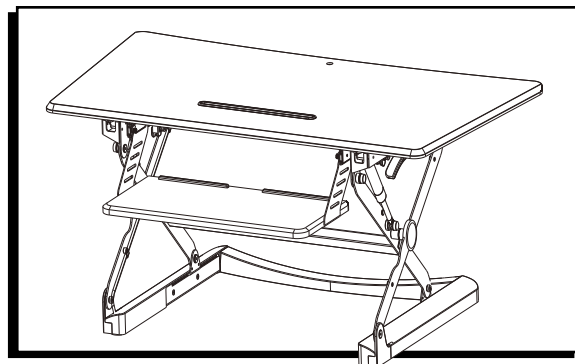


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El riel del teclado se separa	Si las placas de conexión del teclado se caen junto con los deslizadores de baleros, retire las placas de conexión de los deslizadores quitando los tornillos. Coloque de nuevo los deslizadores insertándolos al frente del mecanismo de los baleros. Repita el Paso 3 de las instrucciones de ensamble para colocar de nuevo la base para el teclado.

Si esta sección no resolvió su problema, comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-7030
ÉLÉVATEUR DE BUREAU –
ASSIS/DEBOUT

1 800 295-5510
uline.ca

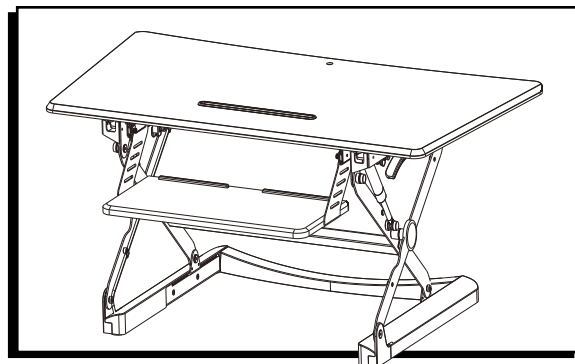

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le rail du clavier se détache	Si les plaques de raccordement au clavier tombent alors que les glissières à roulement à billes sont encore attachées, retirez les plaques de raccordement des glissières en retirant les vis. Rattachez les glissières en les insérant à l'avant du mécanisme de roulement à billes. Répétez l'étape 3 des instructions de montage pour rattacher le plateau à clavier.

Si la section de dépannage ne peut résoudre le problème, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.