
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-10400
TORNADO® DELUXE HEPA VACUUM

1-800-295-5510
uline.com

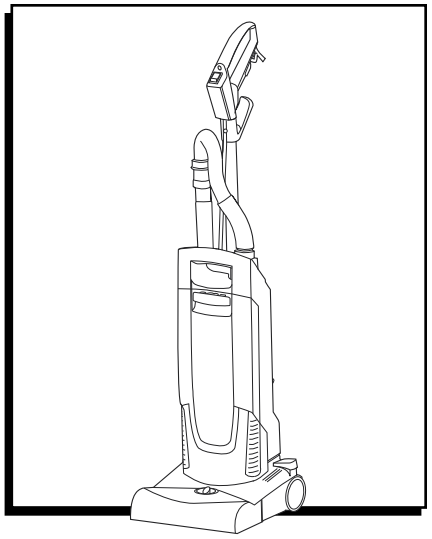


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Motor is not running.	If no electrical voltage present: • Check the power socket and power supply fuse. • Check the main cable and the main plug of vacuum. • Check the main cable plug connection at the handle. • Check the filter and suction hose. Replace the used filter or remove the blockage from the suction hose. • The thermal protection switch has switched off the motor due to overheating. Allow the vacuum to cool down. • Household fuse/breaker may have tripped. Check/replace fuse or reset breaker.
Unsatisfactory vacuuming result.	Check the roller brush for blocking objects and remove these if present. Remove blockages from the brush head, suction pipe and suction hose. Replace the filter bag. Replace the exhaust filter or motor protection filter. Set the carpet height selection knob to the correct setting. Replace the roller brush.
Filter indicator lamp lights up orange.	Remove blockages from the brush head, suction pipe and suction hose. Replace the filter bag.

ULINE H-10400
TORNADO® ASPIRADORA HEPA DE ALTA CALIDAD

800-295-5510
uline.mx

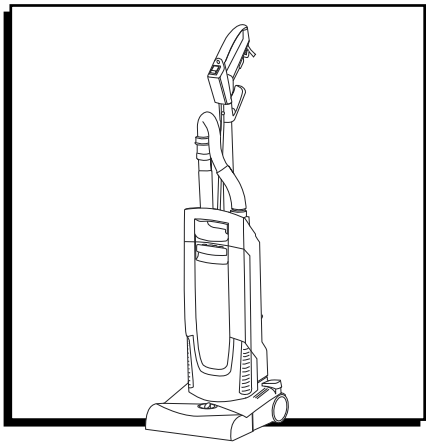


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE OPERACIÓN	RECOMENDACIONES
El motor no enciende.	Si no hay voltaje eléctrico presente: • Verifique la entrada de corriente y el fusible de suministro de energía. • Verifique el cable principal y el enchufe principal de la aspiradora. • Verifique la conexión del enchufe del cable principal en el asa. • Verifique el filtro y la manguera de succión. Reemplace el filtro usado y retire la obstrucción de la manguera de succión. • El enchufe de protección térmica ha apagado el motor debido al sobrecalentamiento. Permita que la aspiradora se enfríe. • Es posible que se haya botado el fusible o cortacircuitos de la casa. Verifique o reemplace el fusible o reinicie el cortacircuitos.
Resultado de aspiración deficiente.	Compruebe si hay objetos que bloqueen el rodillo del cepillo y retírelos si los hay. Retire bloqueos del cabezal del cepillo, tubo de succión y manguera de succión. Reemplace la bolsa del filtro. Reemplace el filtro del escape o filtro de protección de motor. Configure la perilla de selección de la altura de la alfombra a la configuración correcta. Reemplace el cepillo de rodillo.
La luz indicadora del filtro brilla naranja.	Retire las obstrucciones del cabezal del cepillo, tubo de succión y manguera de succión. Reemplace la bolsa del filtro.

ULINE H-10400
TORNADO^{MD} – ASPIRATEUR HEPA DE LUXE

1 800 295-5510
uline.ca

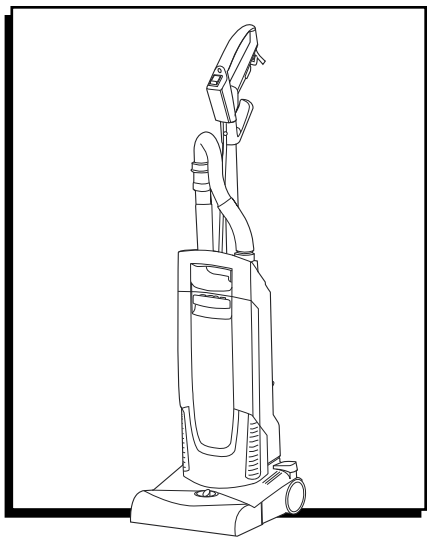

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le moteur ne fonctionne pas.	S'il n'y a aucune tension électrique : • Vérifiez l'alimentation principale et le fusible d'alimentation. • Vérifiez le câble principal et la fiche principale de l'aspirateur. • Vérifiez la connexion de la fiche du câble principal au niveau de la poignée. • Vérifiez le filtre et le tuyau d'aspiration. Remplacez le filtre usagé ou retirez l'obstruction du tuyau d'aspiration. • L'interrupteur de protection thermique a arrêté le moteur en raison d'une surchauffe. Laissez l'aspirateur refroidir. • Le fusible a peut-être sauté ou le disjoncteur s'est peut-être déclenché. Vérifiez le fusible ou remplacez-le, ou réenclenchez le disjoncteur.
Le niveau d'aspiration n'est pas satisfaisant.	Vérifiez la brosse à rouleau pour la présence d'obstructions et retirez-les s'il y a lieu. Éliminez les obstructions de la tête de la brosse, de la conduite d'aspiration et du tube d'aspiration. Remplacez le sac-filtre. Remplacez le filtre d'évacuation ou le filtre de protection du moteur. Positionnez le bouton de sélection de la hauteur du tapis sur le bon réglage. Remplacez la brosse à rouleau.
Le voyant lumineux du filtre est orange.	Éliminez les obstructions de la tête de la brosse, de la conduite d'aspiration et du tube d'aspiration. Remplacez le sac-filtre.

0626 TH-10400