
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-479, H-480
RUBBERMAID® DIGITAL UTILITY SCALES

1-800-295-5510
uline.com

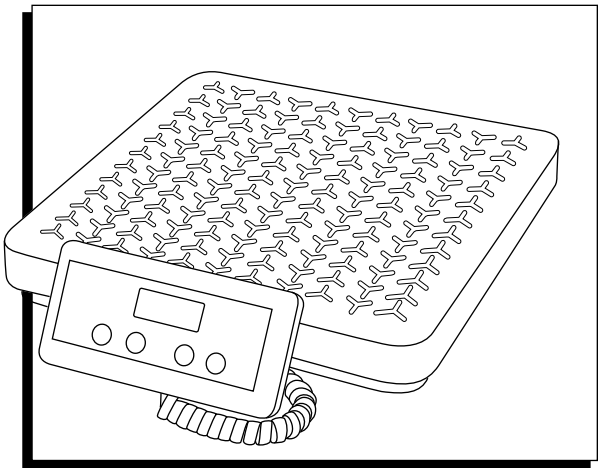

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Numbers will not display or scale is displaying vendor model number.	Remove and reinsert the cord going into the display.
Inaccurate or irregular weights.	The scale must be on a stable surface. Rocking or swaying can cause irregular weights. Position scale away from all heat and air ducts, open doors and windows causing drafts or temperature changes. Scales are sensitive to climate. Ensure scale is turned on with nothing on the platform. Any item on the platform will cause irregular weights. Ensure all shipping material has been removed. Recalibrate scale. Refer to page 2 of instructions.
Numbers will not display, or display shows 4010.	Remove and re-insert the cord going into the LED display.


ERROR CODE	RECOMMENDATION
OOO	The weight capacity has been exceeded. Remove weight from scale.
-3.0	Negative weight. To adjust, press ***ZERO.***
bAtt	Blinking means the battery is low. Replace batteries.
Er1	Scale is defective. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

If the problem persists, or if the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-479, H-480

RUBBERMAID® BÁSCULAS UTILITARIAS DIGITALES

800-295-5510
uline.mx

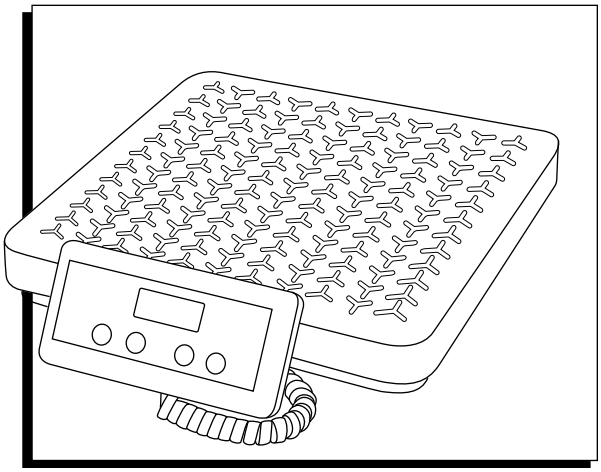

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Los números no aparecen o la pantalla de la báscula muestra el número del modelo.	Quite y vuelva a insertar el cable que va a la pantalla.
Pesos incorrectos o irregulares.	La báscula debe estar sobre una superficie estable. El balanceo o la oscilación pueden provocar pesos irregulares. Coloque la báscula lejos de ductos de calor y aire, puertas abiertas, ventanas con corriente o cambios de temperatura. Las básculas son sensibles al clima. Asegúrese que la báscula está encendida y no hay nada colocado sobre la plataforma. Cualquier artículo colocado sobre la plataforma dará como resultado pesos irregulares. Asegúrese de retirar todo el material de empaque. Vuelva a calibrar la báscula. Consulte la página 5 de las instrucciones.
Los números no se muestran en la pantalla o aparece el número 4010.	Desconecte y vuelva a conectar el cable que va a la pantalla LED.


CÓDIGO DE ERROR	RECOMENDACIÓN
000	Se ha excedido la capacidad de peso. Retire el peso de la báscula.
-3.0	Peso negativo. Para ajustar, presione el botón ***ZERO*** (Cero).
bAtt	Si parpadea significa que tiene poca batería. Reemplace las baterías.
Err	La báscula está defectuosa. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

Si el problema persiste, o si la sección de solución de problemas no le sirve o no describe su falla, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-479, H-480

RUBBERMAID[MD] – BALANCES NUMÉRIQUES UTILITAIRES

1 800 295-5510
uline.ca

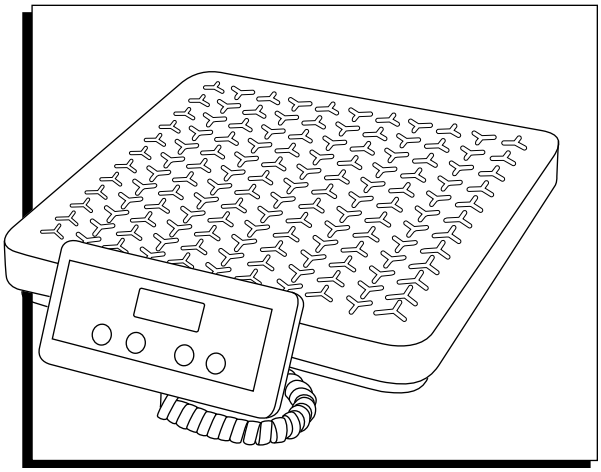

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Les chiffres ne s'affichent pas ou la balance affiche le numéro de modèle du fournisseur.	Retirez et réinsérez le cordon qui se raccorde à l'affichage.
La balance affiche un poids erroné ou irrégulier.	La balance doit être placée sur une surface stable. Des oscillations peuvent causer des poids irréguliers. Maintenez la balance éloignée de tous les conduits d'air ou de chauffage, des portes ouvertes et des fenêtres causant des courants d'air ou des écarts de température. Les balances sont sensibles aux conditions ambiantes. Assurez-vous que la balance est allumée et qu'il n'y a rien sur la plateforme. Le poids sera irrégulier si un article se trouve sur la plateforme. Assurez-vous que tout le matériel d'emballage a bien été retiré. Réétalonnez la balance. Consultez la page 8 des directives.
Les chiffres ne s'affichent pas, ou l'affichage indique 4010.	Débranchez le câble relié à l'écran DEL, puis rebranchez-le.

CODE D'ERREUR	RECOMMANDATIONS
000	La capacité pondérale a été dépassée. Retirez le poids de la balance.
-3.0	Poids négatif. Pour régler le poids, appuyez sur ***ZERO*** (Zéro).
bAtt	Un clignotement signifie que la pile est faible. Remplacez la pile.
Err	La balance est défectueuse. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

Si le problème persiste ou si vous ne pouvez pas le régler à l'aide de la section de dépannage, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.