



ULINE H-8013

HANDHELD INDUCTION SEALER

1-800-295-5510
uline.com

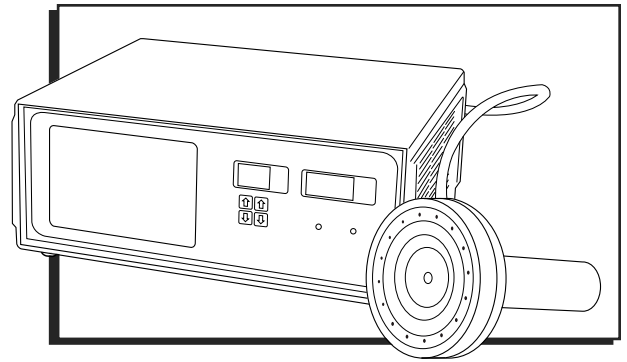

INCLUDED




Practice Seal



Practice Jar
and Cap




Replacement
Start Button



Replacement
Fuse

INSTRUCTIONS


1. Plug in and turn on using on/off switch on back of unit. (See Figure 1)

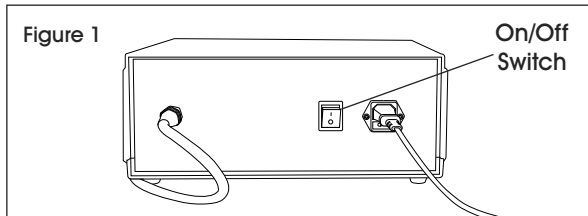

2. Ensure top of jar is dry, then tightly screw on induction seal cap. Center induction seal wand on top of cap. (See Figure 2)


 **NOTE:** This product does not work with metal containers.

 **NOTE:** Compatible with 20-100 mm induction seal caps.

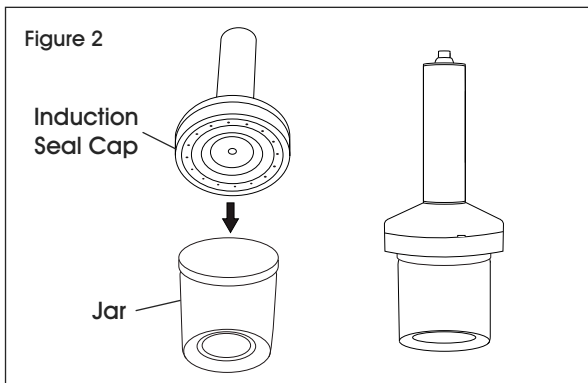

3. While applying slight downward pressure, press and release the red start button and remove the wand when the timer reaches zero. Cap will now be sealed. (See Figure 3)

 **NOTE:** Allow cap to cool before handling.

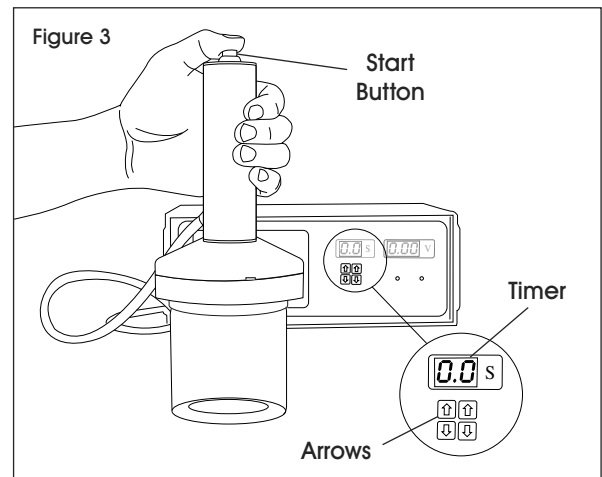

 **NOTE:** Arrows on the left adjust time +/- 1 second and arrows on the right adjust +/- 0.1 second. (See Figure 3)

 **NOTE:** Timer can be set between 0.1 and 9.9 seconds. To ensure best seal, unit should be tested to determine the best time setting for customer's product. It is recommended to start at 0.8 seconds and adjust in increments of 0.2 seconds until ideal seal is reached.

TROUBLESHOOTING



OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Overheating light is yellow.	Discontinue use of unit until the light turns off. Allow unit to cool for five minutes after ten minutes of continuous use.
Unit not sealing.	Discontinue use until power is above 100V. Gradually increase seal time. If ineffective, check and replace red start button as needed.
Over Current light is red.	Move induction wand from jar and cap surface until the light turns off.
Smoking	Reduce sealing time.
Not compatible with some jugs/caps.	Do not use sealer with the following: Metal Jars/Caps 1 Gallon or Smaller: • Uline F-Style Jugs • EZ Pour F-Style Jugs • Fluorinated F-Style Jugs • Child Resistant F-Style Jugs
Not turning on.	Check and replace fuse as needed.
Seals burning.	Gradually decrease sealing time until seal is secured without burning. Seals may emit fumes when heated.

REPAIR

START BUTTON REPLACEMENT



 **NOTE:** Make sure unit is not connected to power.

1. Remove top of sealer wand. (See Figure 4)
2. Remove wires and start button by unscrewing nut. (See Figure 4)
3. Insert new start button and secure with nut. Reattach wires.

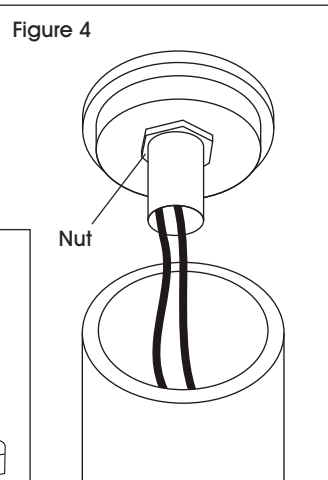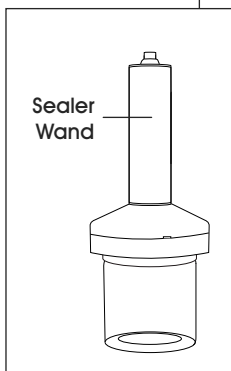


FUSE REPLACEMENT

1. Using screwdriver, pop open fuse under plug. (See Figure 5)

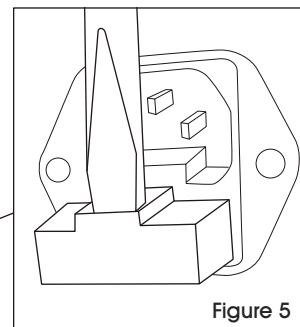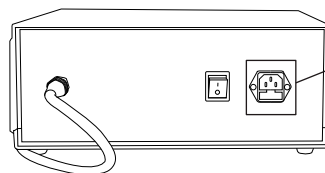

2. Remove old fuse and insert new fuse. (See Figure 6)

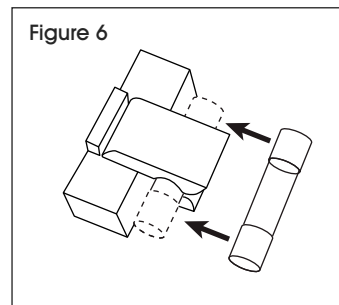


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-8013

SELLADORA POR INDUCCIÓN MANUAL

800-295-5510
uline.mx

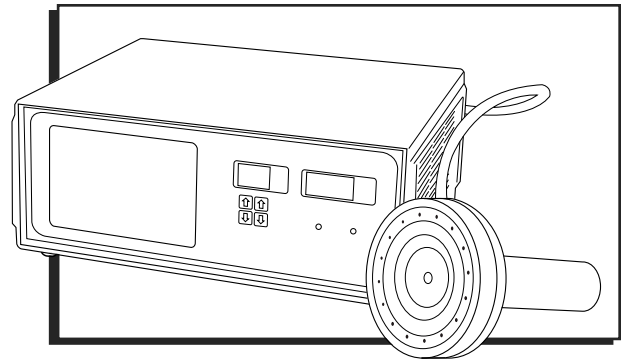


INCLUYE

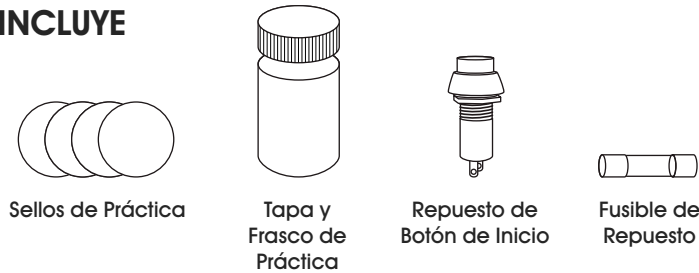

INSTRUCCIONES


1. Enchufe y encienda usando el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior de la unidad. (Vea Diagrama 1)

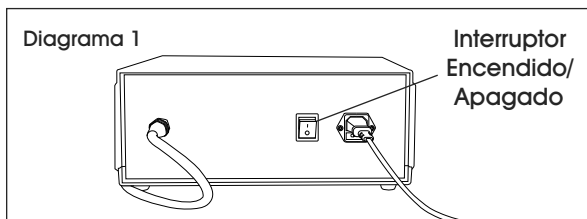

2. Asegúrese de que la parte superior del frasco esté seca, luego apriete el tornillo en la tapa selladora por inducción. Centre el cabezal de la selladora de inducción en la parte superior de la tapa. (Vea Diagrama 2)


NOTA: Este producto no es adecuado para envases de metal.

NOTA: Compatible con tapas selladoras por inducción de 20-100 mm.

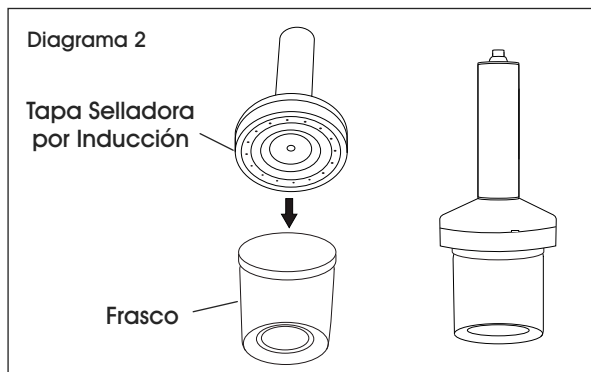

3. Al presionar levemente, mantenga presionado el botón rojo de inicio y retire el cabezal de la selladora cuando el temporizador llegue a cero. La tapa ahora estará sellada. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Permita que la tapa se enfríe antes de manejarla.

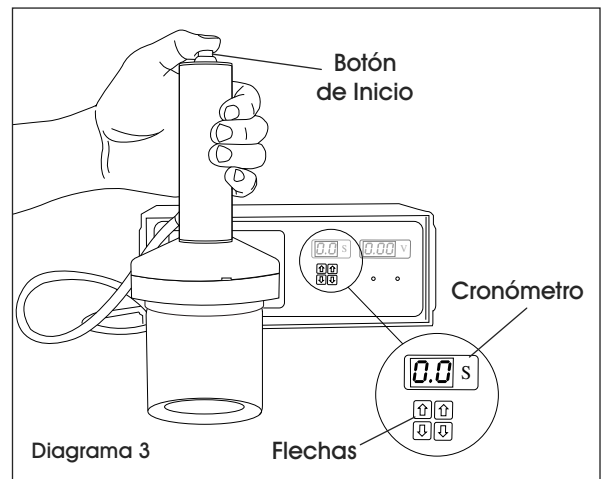

NOTA: Las flechas a la izquierda ajustan el tiempo +/- 1 segundo y las flechas a la derecha lo ajustan +/- 0.1 segundos. (Vea Diagrama 3)

NOTA: El cronómetro se puede configurar entre 0.1 y 9.9 segundos. Para garantizar el mejor sellado, se debe probar la unidad para determinar la mejor configuración de tiempo para el producto del cliente. Se recomienda comenzar en 0.8 segundos y ajustarlo en aumentos de 0.2 segundos hasta que alcance el sellado que desea.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La luz de sobrecalentamiento está amarilla.	Descontinúe el uso de la unidad hasta que la luz se apague. Permita que la unidad se enfríe por cinco minutos luego de diez minutos de uso continuo.
La unidad no sella.	Descontinúe el uso hasta que la potencia esté por encima de los 100V. Aumente progresivamente el tiempo de sellado. Si no funciona, verifique el botón de arranque rojo y cámbielo de ser necesario.
La luz de sobrecorriente está roja.	Mueva el cabezal de inducción del frasco y la superficie de la tapa hasta que la luz se apague.
Sale humo.	Reduzca el tiempo de sellado.
No es compatible con algunos envases/tapas.	No use la selladora con: Envases o Tapas de Metal Si son de 1 Galón o menos: • Botes Estilo F Uline • Botes Estilo F de Vertido Fácil • Botes Estilo F Fluorados • Botes Estilo F a Prueba de Niños
No enciende.	Revise el fusible y cámbielo de ser necesario.
Los sellos se queman.	Reduzca poco a poco el tiempo de sellado hasta que el sello quede bien unido sin que se queme. Las uniones de sellado pueden desprender humo al calentarse.

REPARACIÓN

REEMPLAZO DEL BOTÓN DE INICIO



 **NOTA:** Asegúrese de que la unidad no esté conectada.

1. Retire la parte superior del cabezal de la selladora. (Vea Diagrama 4)
2. Desatornille la tuerca para retirar los cables y el botón de inicio. (Vea Diagrama 4)
3. Inserte el nuevo botón de inicio y asegúrelo con la tuerca. Vuelva a colocar los cables.

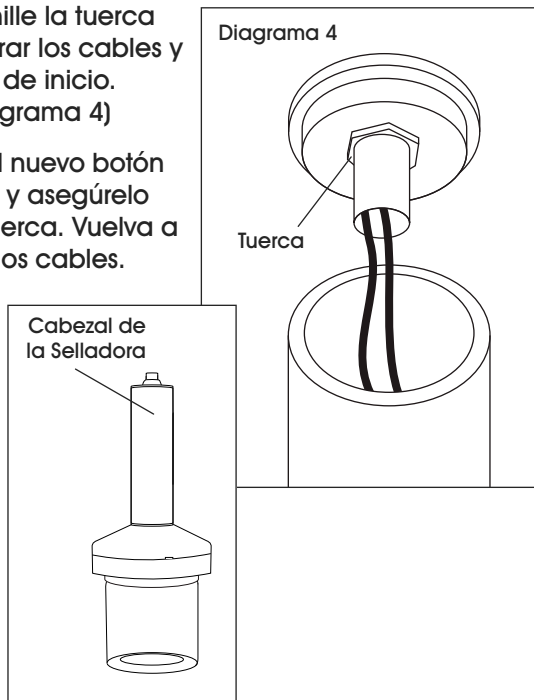


REEMPLAZO DEL FUSIBLE

1. Usando un desarmador, saque el fusible que está debajo del enchufe. (Vea Diagrama 5)

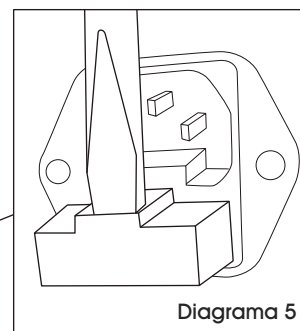
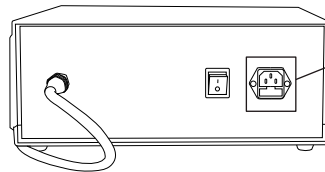


2. Retire el fusible usado e inserte el nuevo. (Vea Diagrama 6)

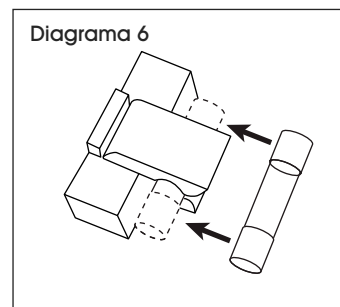


ULINE


800-295-5510
uline.mx

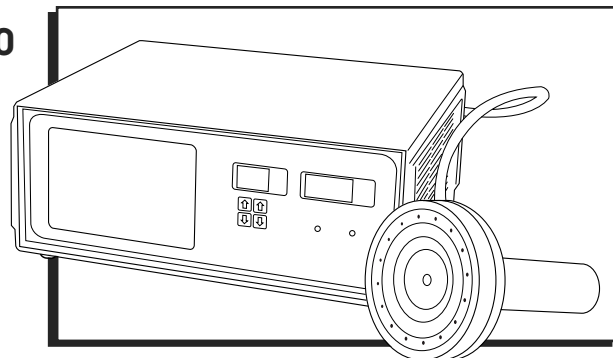**INCLUS**

Sceau d'essai

Récipient
et opercule
d'essaiBouton de
démarrage de
rechangeFusible de
rechange**INSTRUCTIONS**


1. Branchez l'appareil et allumez-le à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt se trouvant à l'arrière. (Voir Figure 1)

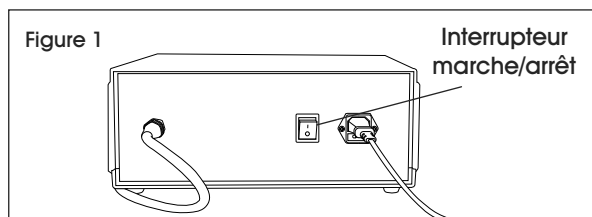

2. Assurez-vous que le dessus du récipient est sec, puis vissez fermement l'opercule de scellage par induction. Centrez le manche de scellage par induction sur le dessus de l'opercule. (Voir Figure 2)


 **REMARQUE :** Cet article n'est pas compatible avec les contenants en métal.

 **REMARQUE :** Compatible avec les opercules de scellage par induction de 20 à 100 mm.

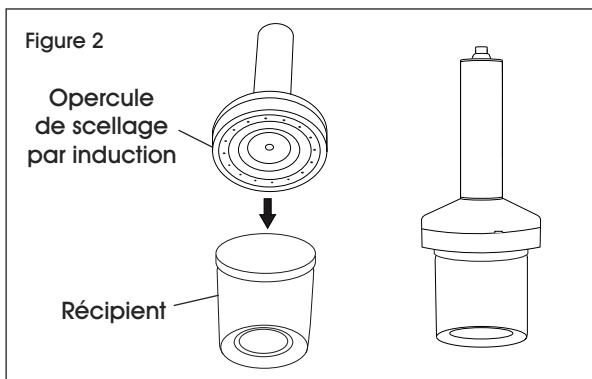

3. Tout en appliquant une légère pression vers le bas, appuyez sur le bouton de démarrage rouge puis relâchez-le et retirez le manche quand la minuterie atteint zéro. L'opercule sera désormais scellé. (Voir Figure 3)

 **REMARQUE :** Laissez refroidir l'opercule avant la manipulation.

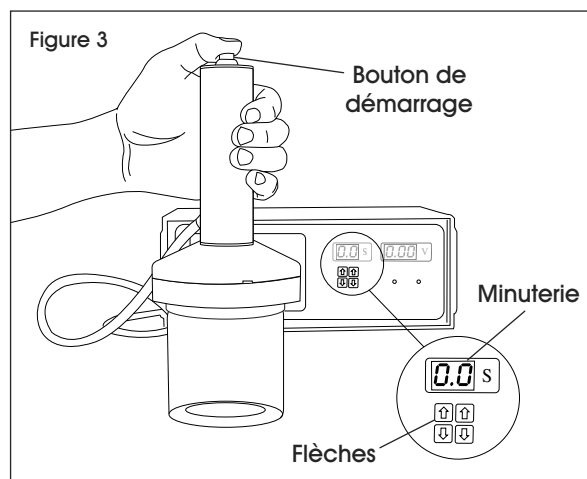

 **REMARQUE :** Les flèches sur la gauche ajustent le temps de +/- 1 seconde et les flèches sur la droite l'ajustent de +/- 0,1 seconde. (Voir Figure 3)

 **REMARQUE :** La minuterie peut être réglée de 0,1 à 9,9 secondes. Pour un scellage optimal, l'appareil doit être testé pour déterminer le meilleur réglage du temps pour le produit du client. Il est recommandé de commencer à 0,8 seconde et de régler la minuterie par intervalles de 0,2 seconde jusqu'à obtenir le scellage idéal.

DÉPANNAGE

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le témoin lumineux de surchauffe est jaune.	Cessez l'utilisation de l'appareil jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne. Laissez refroidir l'appareil pendant cinq minutes après dix minutes d'utilisation continue.
L'appareil ne scelle pas.	Cessez l'utilisation jusqu'à ce que l'alimentation soit au-dessus de 100 V. Augmentez progressivement le temps de scellage. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez le bouton de démarrage rouge et remplacez-le si nécessaire.
Le témoin lumineux de surintensité est rouge.	Retirez le manche de scellage par induction du récipient et de l'opercule jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.
Fumée.	Réduisez le temps de scellage.
Cet appareil n'est pas compatible avec certains bidons/bouchons.	N'utilisez pas la thermoscelleuse avec les articles suivants : Bidons/bouchons en métal Bidons de 1 gallon ou plus petits : • Bidons de style F Uline • Bidons de style F faciles à verser • Bidons de style F fluorés • Bidons de style F à l'épreuve des enfants
L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez régulièrement les fusibles et remplacez-les si nécessaire.
Les joints brûlent.	Réduisez progressivement la durée de scellage jusqu'à ce que le joint soit solide sans que le matériau ne brûle. Les joints peuvent émettre des fumées lors du scellage.



RÉPARATIONS

REEMPLACEMENT DU BOUTON DE DÉMARRAGE

 **REMARQUE :** Vérifiez que l'appareil n'est pas branché à une source d'alimentation.

1. Retirez le haut du manche de scellage. (Voir Figure 4)
2. Enlevez les fils et le bouton de démarrage en dévissant l'écrou. (Voir Figure 4)
3. Insérez le nouveau bouton de démarrage et fixez-le avec l'écrou. Raccordez les fils.

Figure 4

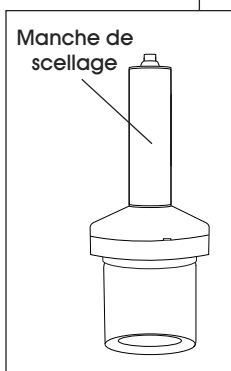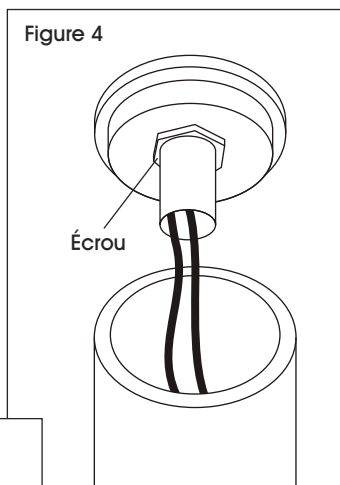

REEMPLACEMENT DU FUSIBLE

1. Ouvrez le fusible sous la prise à l'aide d'un tournevis. (Voir Figure 5)



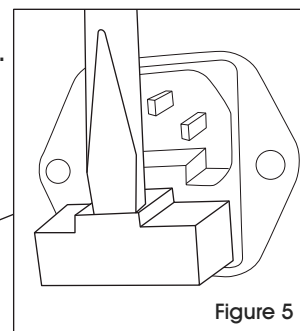


Figure 5

2. Retirez le fusible utilisé, puis insérez le nouveau fusible. (Voir Figure 6)

Figure 6

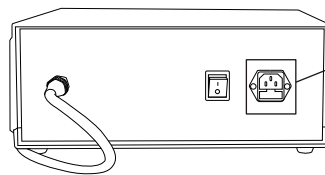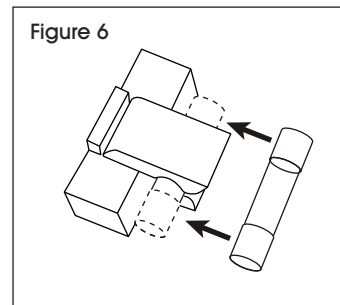

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca