


ULINE H-10467, 10468 HYDRAULIC FLOOR JACK


1-800-295-5510
uline.com

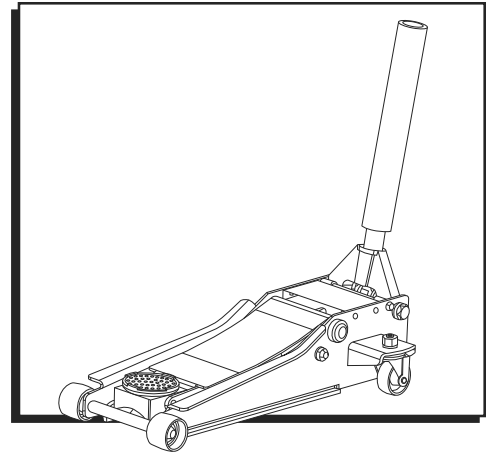

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Jack will not lift load.	Release valve is not completely closed. Weight capacity exceeded. Air is in the hydraulics. Low oil level. Hydraulic unit malfunctioning.	Turn handle clockwise. Lighten load. Purge air from system. Add oil as required. Replace the unit.
Jack will not hold load.	Release valve is not completely closed. Low oil level. Hydraulic unit malfunctioning.	Turn handle clockwise. Add oil as required. Replace the unit.
Jack will not lower.	Oil reservoir is overfilled. Jack is binding or foreign obstruction.	Drain excess oil. Lubricate moving parts. Remove obstruction.
Poor jack lifting.	Release valve is not completely closed. Air is in the hydraulics. Low oil level. Hydraulic unit malfunctioning.	Turn handle clockwise. Purge air from system. Add oil as required. Replace the unit.
Will not lift to full extension.	Low oil level.	Add oil as required.

Safe operating temperature is between 40°F – 105°F.

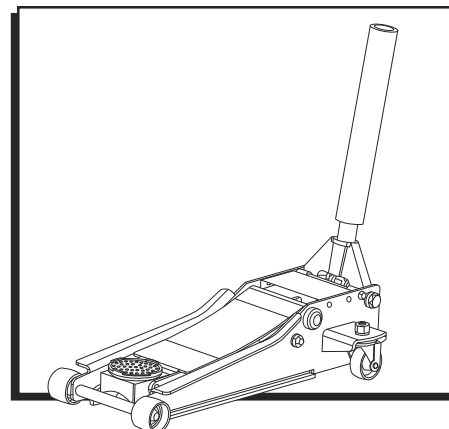


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El gato no levanta la carga.	La válvula de liberación no está completamente cerrada. Excedió la capacidad de peso. Hay aire en el sistema hidráulico. Bajo nivel de aceite. Mal funcionamiento de la unidad hidráulica.	Gire el asa en el sentido de las manecillas del reloj. Aligere la carga. Purgue aire del sistema. Agregue aceite según sea necesario. Reemplace la unidad.
El gato no sostiene la carga.	La válvula de liberación no está completamente cerrada. Bajo nivel de aceite. Mal funcionamiento de la unidad hidráulica.	Gire el asa en el sentido de las manecillas del reloj. Agregue aceite según sea necesario. Reemplace la unidad.
El gato no desciende.	El depósito de aceite está lleno en exceso. El gato se atasca o hay una obstrucción ajena.	Drene el exceso de aceite. Lubrique las partes móviles. Retire las obstrucciones.
Elevación deficiente del gato.	La válvula de liberación no está completamente cerrada. Hay aire en el sistema hidráulico. Bajo nivel de aceite. Mal funcionamiento de la unidad hidráulica.	Gire el asa en el sentido de las manecillas del reloj. Purgue aire del sistema. Agregue aceite según sea necesario. Reemplace la unidad.
No se levanta a su extensión completa.	Bajo nivel de aceite.	Agregue aceite según sea necesario.

La temperatura de funcionamiento segura es entre 4°C – 41°C (40°F – 105°F).

ULINE H-10467, 10468
**VÉRIN DE PLANCHER
 HYDRAULIQUE**

1 800 295-5510
 uline.ca

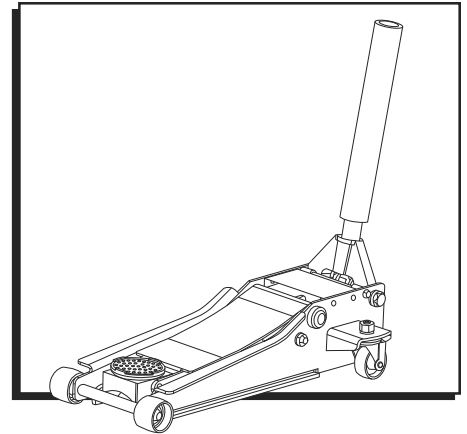

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Le vérin ne soulève pas la charge.	La soupape d'évacuation n'est pas complètement fermée. La capacité pondérale est dépassée. De l'air se trouve dans le circuit hydraulique. Le niveau d'huile est bas. L'unité hydraulique fonctionne mal.	Tournez le manche dans le sens horaire. Allégez la charge. Purgez l'air du système. Ajoutez de l'huile au besoin. Remplacez l'unité.
Le vérin ne tient pas la charge.	La soupape d'évacuation n'est pas complètement fermée. Le niveau d'huile est bas. L'unité hydraulique fonctionne mal.	Tournez le manche dans le sens horaire. Ajoutez de l'huile au besoin. Remplacez l'unité.
Le vérin ne s'abaisse pas.	Le réservoir d'huile est trop plein. Le vérin est enrayé ou obstrué par un corps étranger.	Videz l'excédent d'huile. Lubrifiez les pièces mobiles. Supprimez l'entrave.
Le vérin soulève difficilement la charge.	La soupape d'évacuation n'est pas complètement fermée. De l'air se trouve dans le circuit hydraulique. Le niveau d'huile est bas. L'unité hydraulique fonctionne mal.	Tournez le manche dans le sens horaire. Purgez l'air du système. Ajoutez de l'huile au besoin. Remplacez l'unité.
Le vérin ne soulève pas la charge à sa pleine extension.	Le niveau d'huile est bas.	Ajoutez de l'huile au besoin.

La température de fonctionnement sécuritaire se situe entre 40 °F et 105 °F (4 °C et 41 °C).